

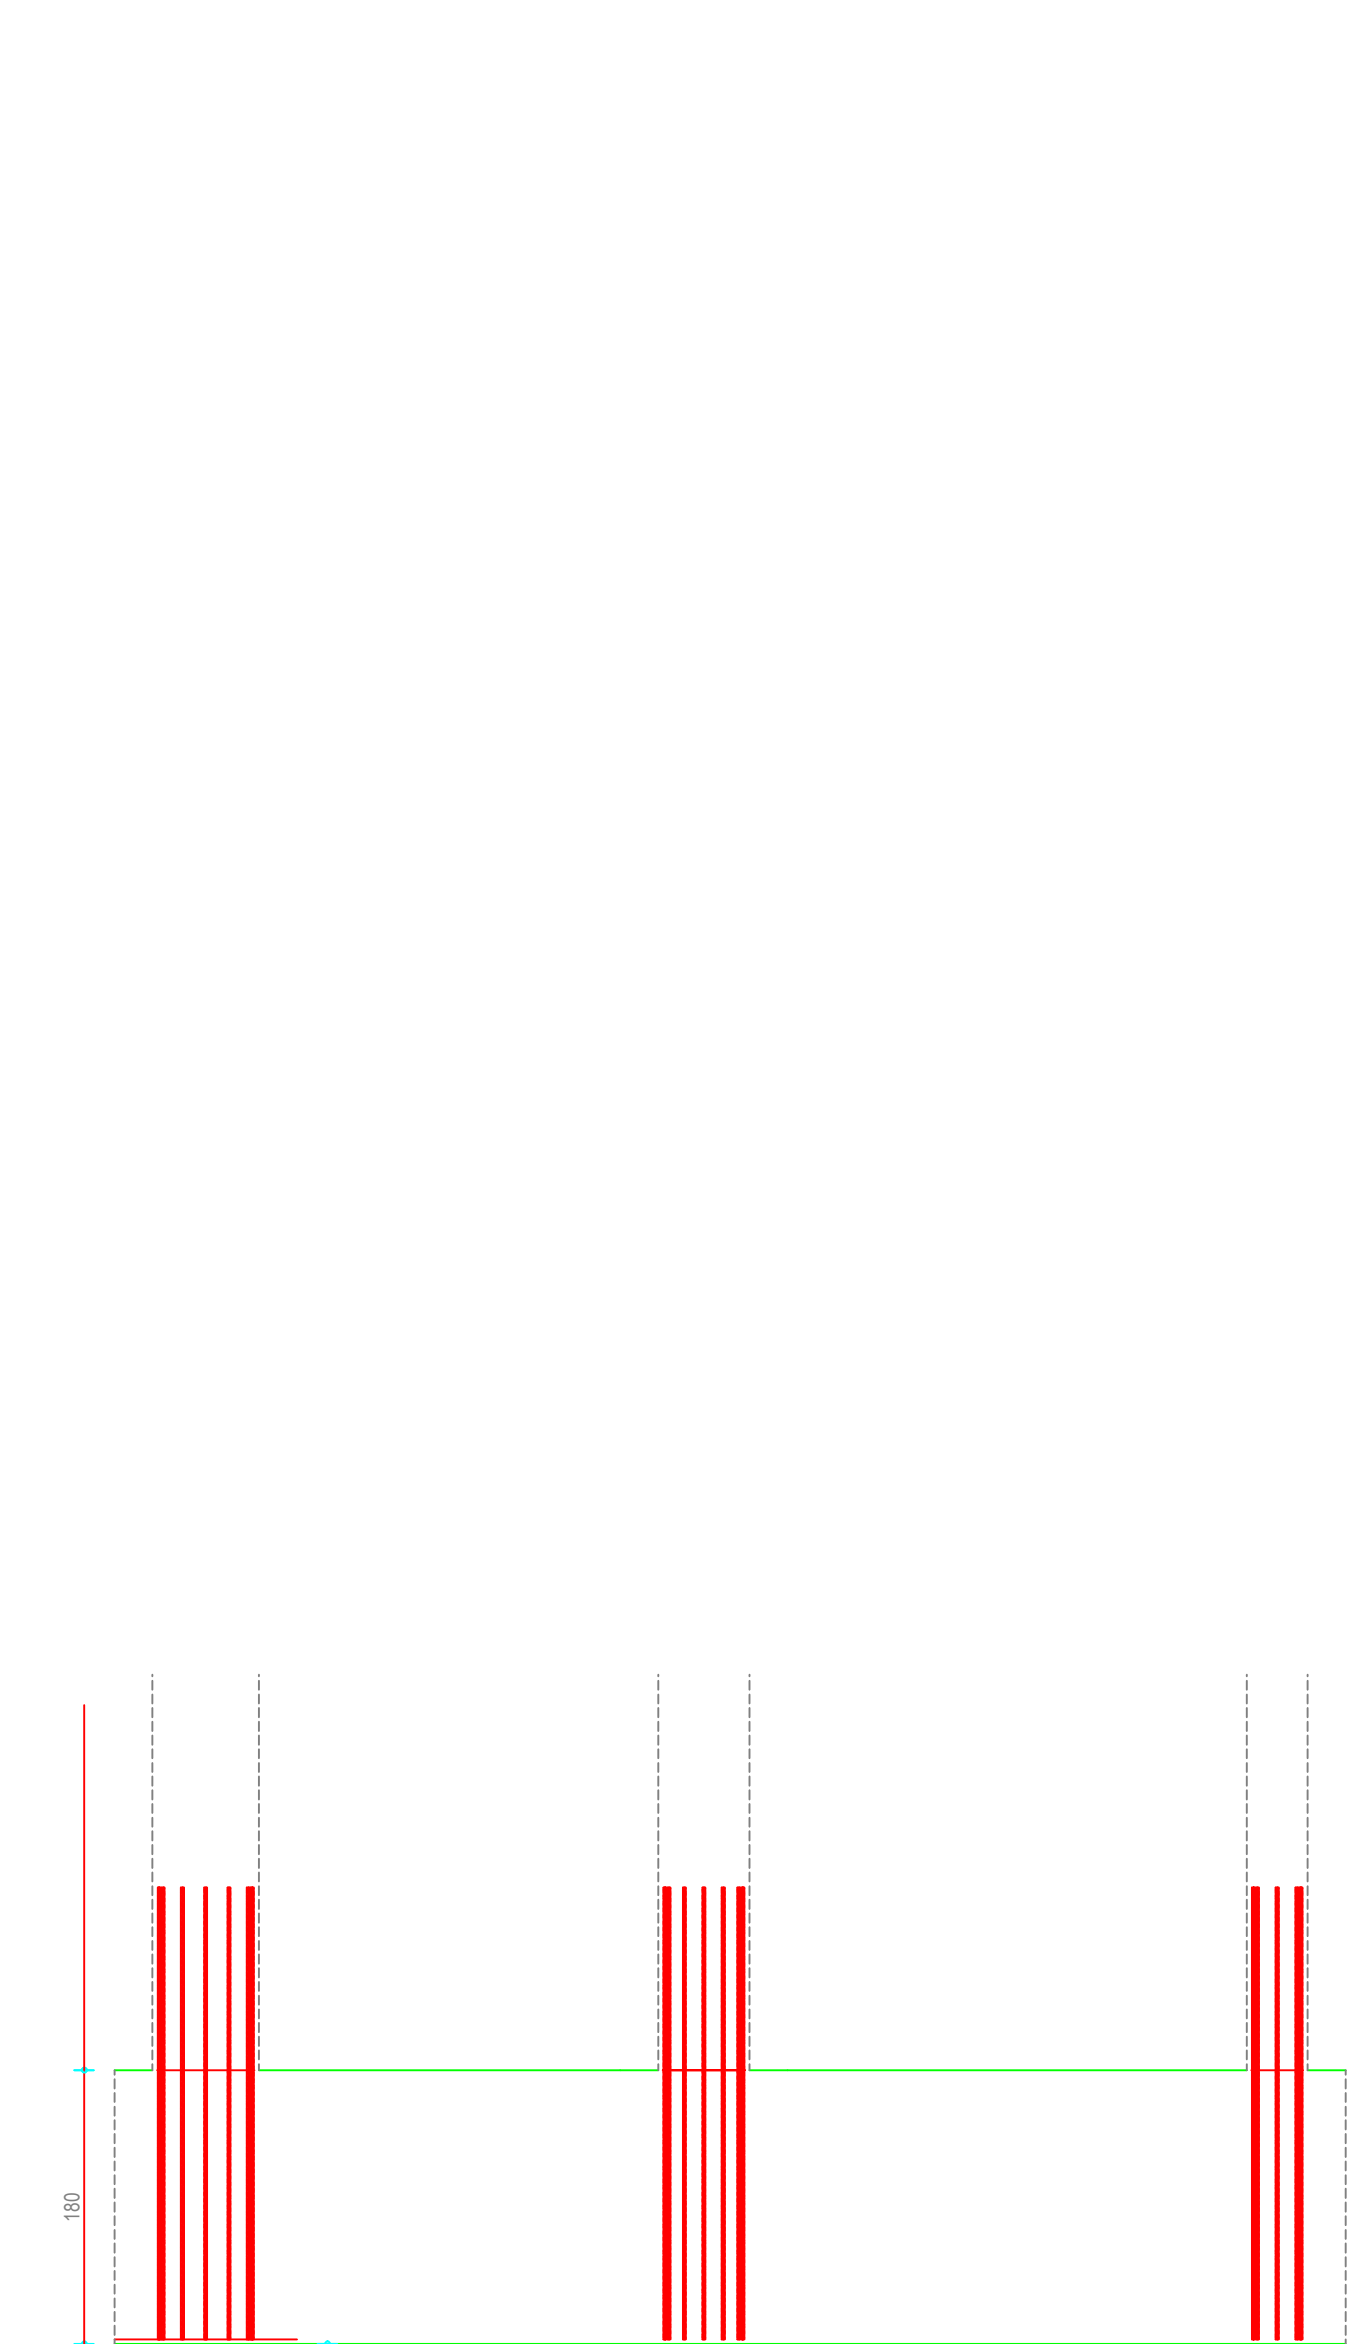
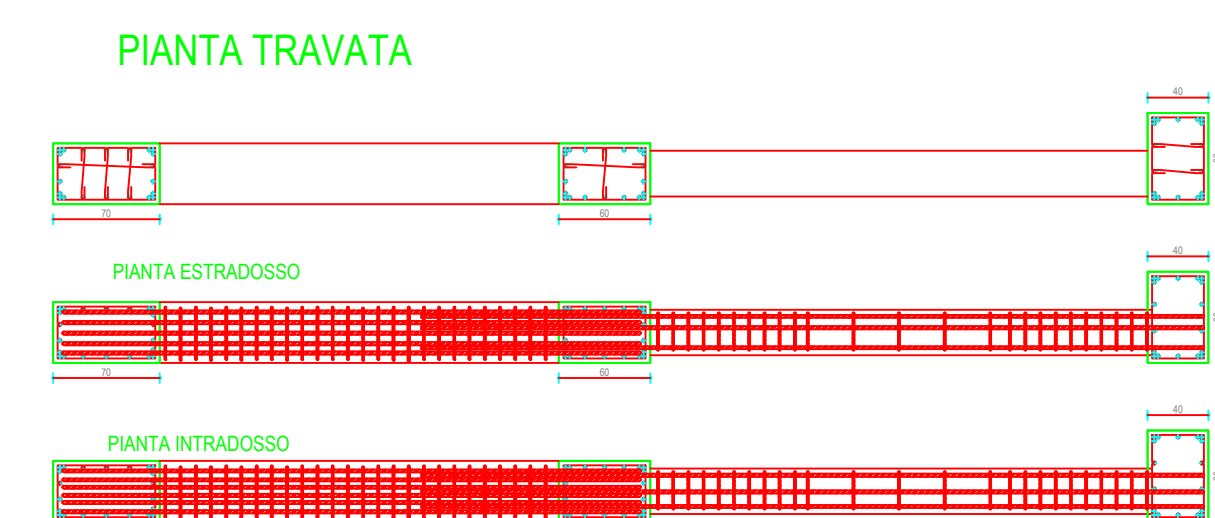
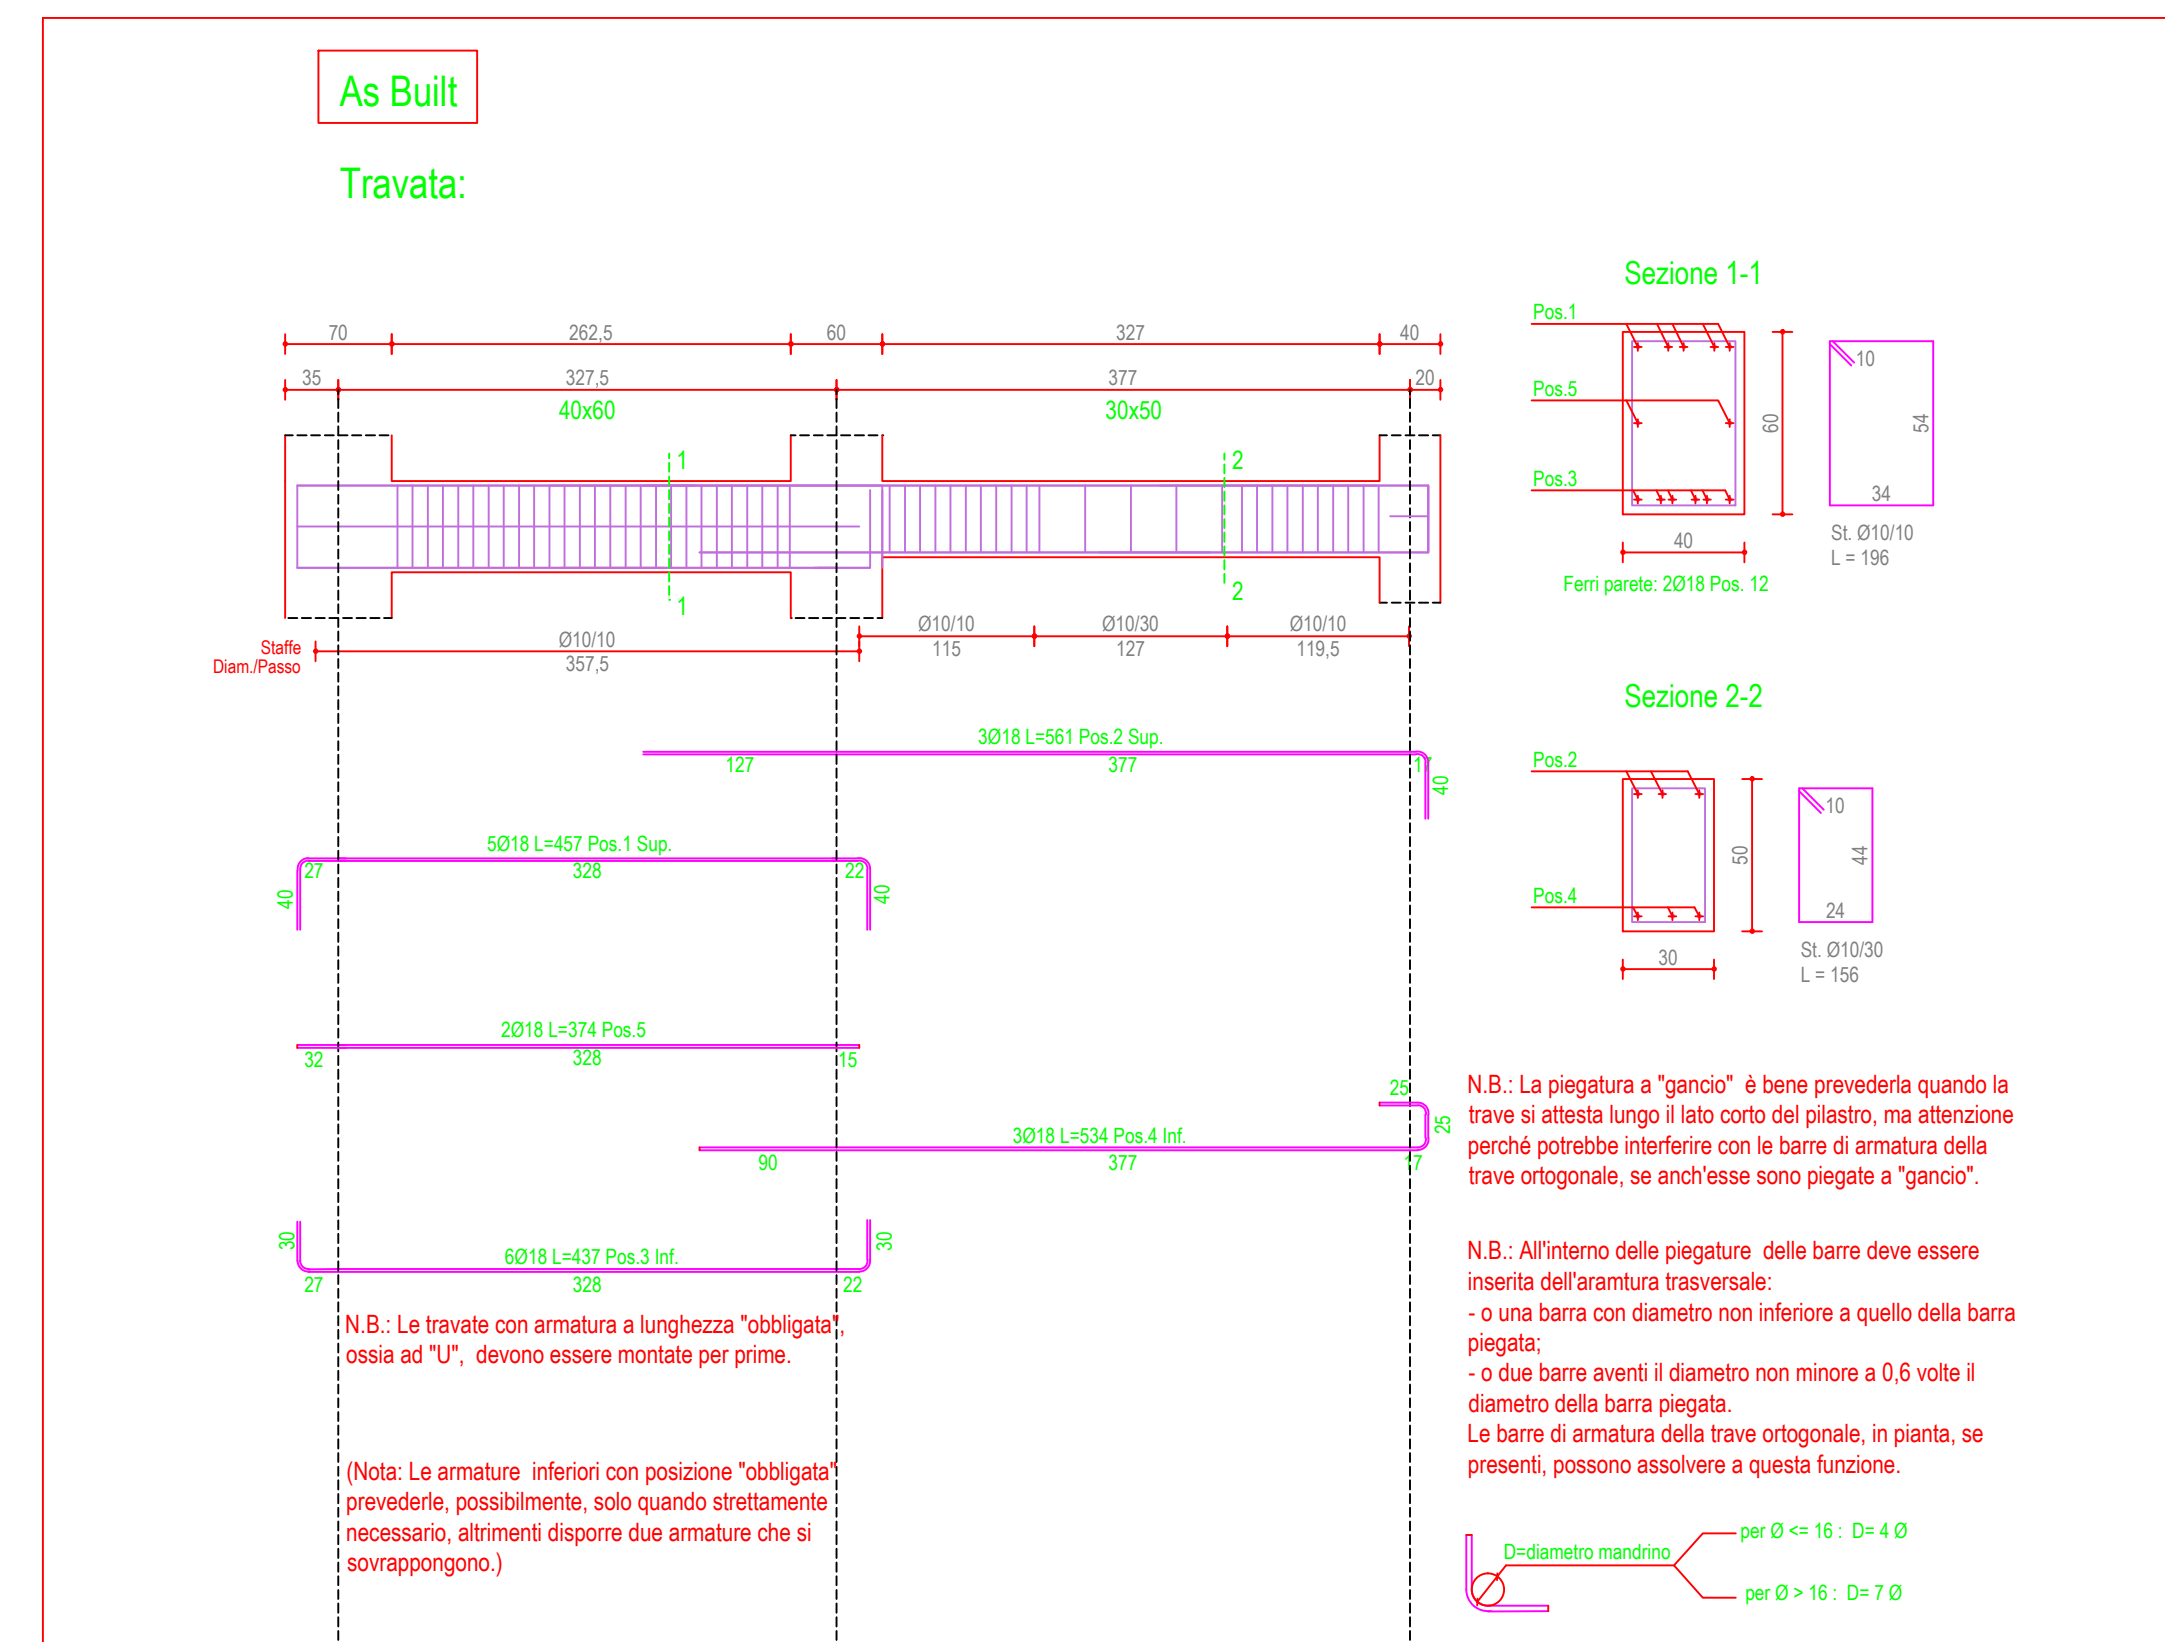



FASI DI MONTAGGIO DELLE ARMATURE:

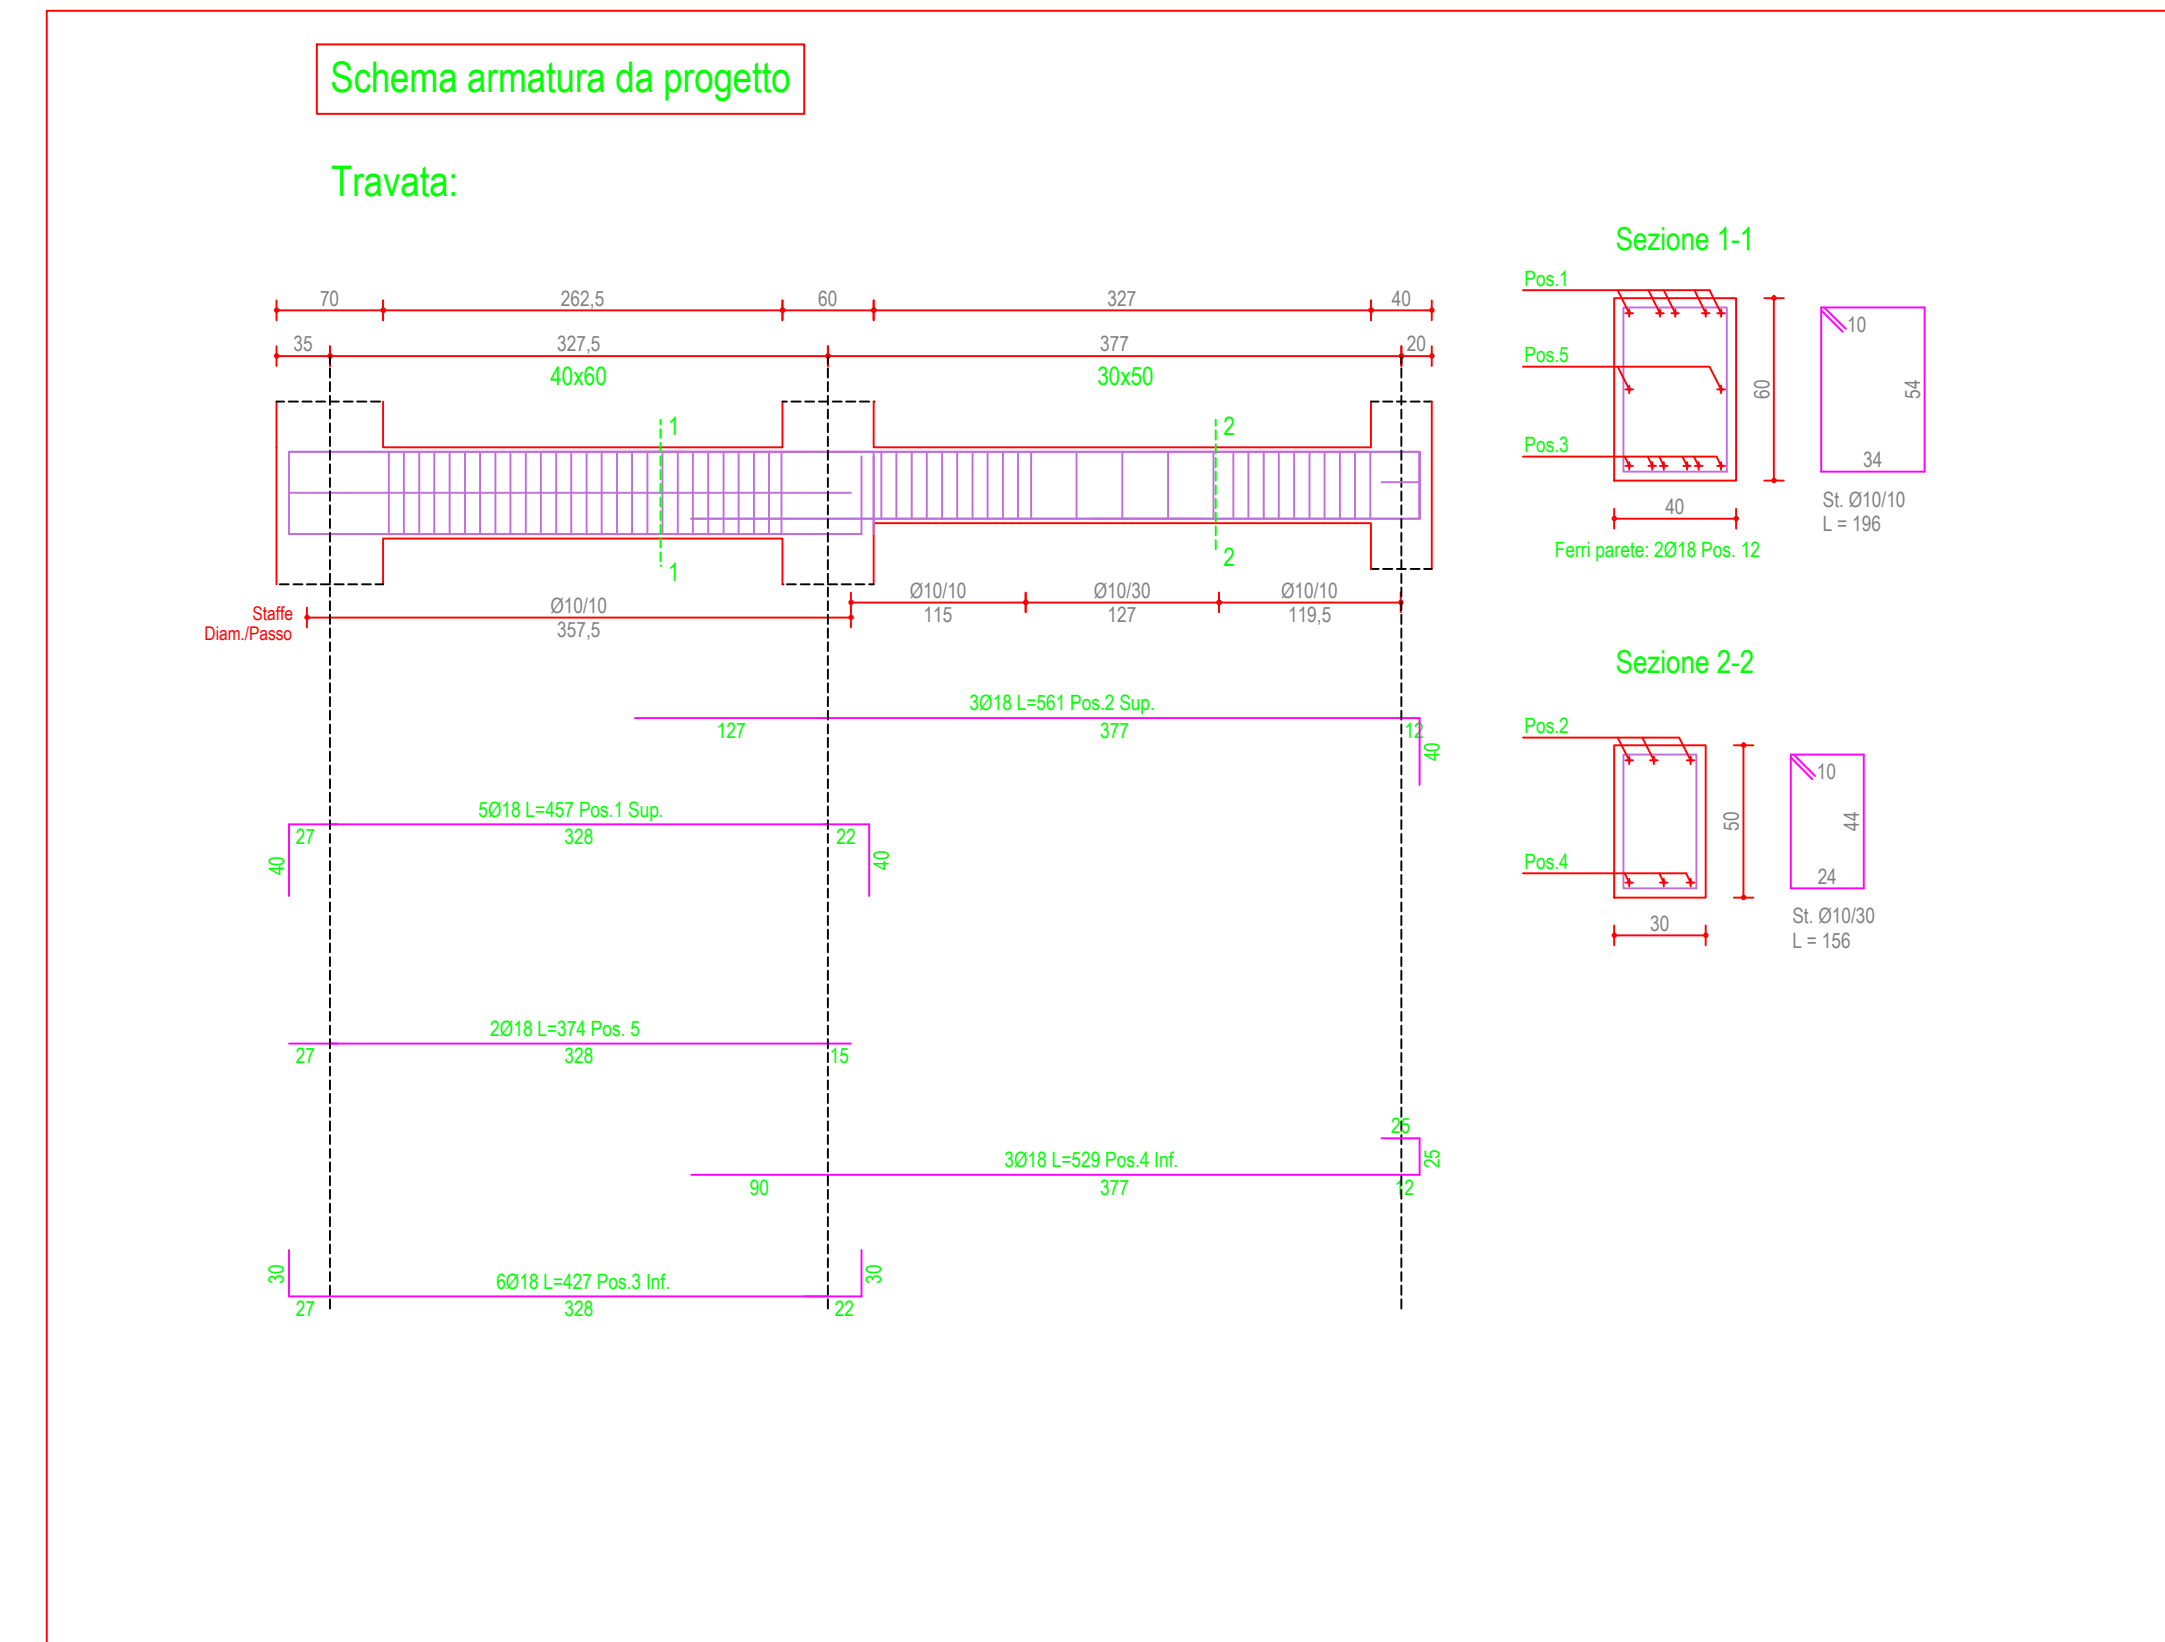

fase 0: ferri di attesa dei pilastri, dopo il getto delle fondazioni

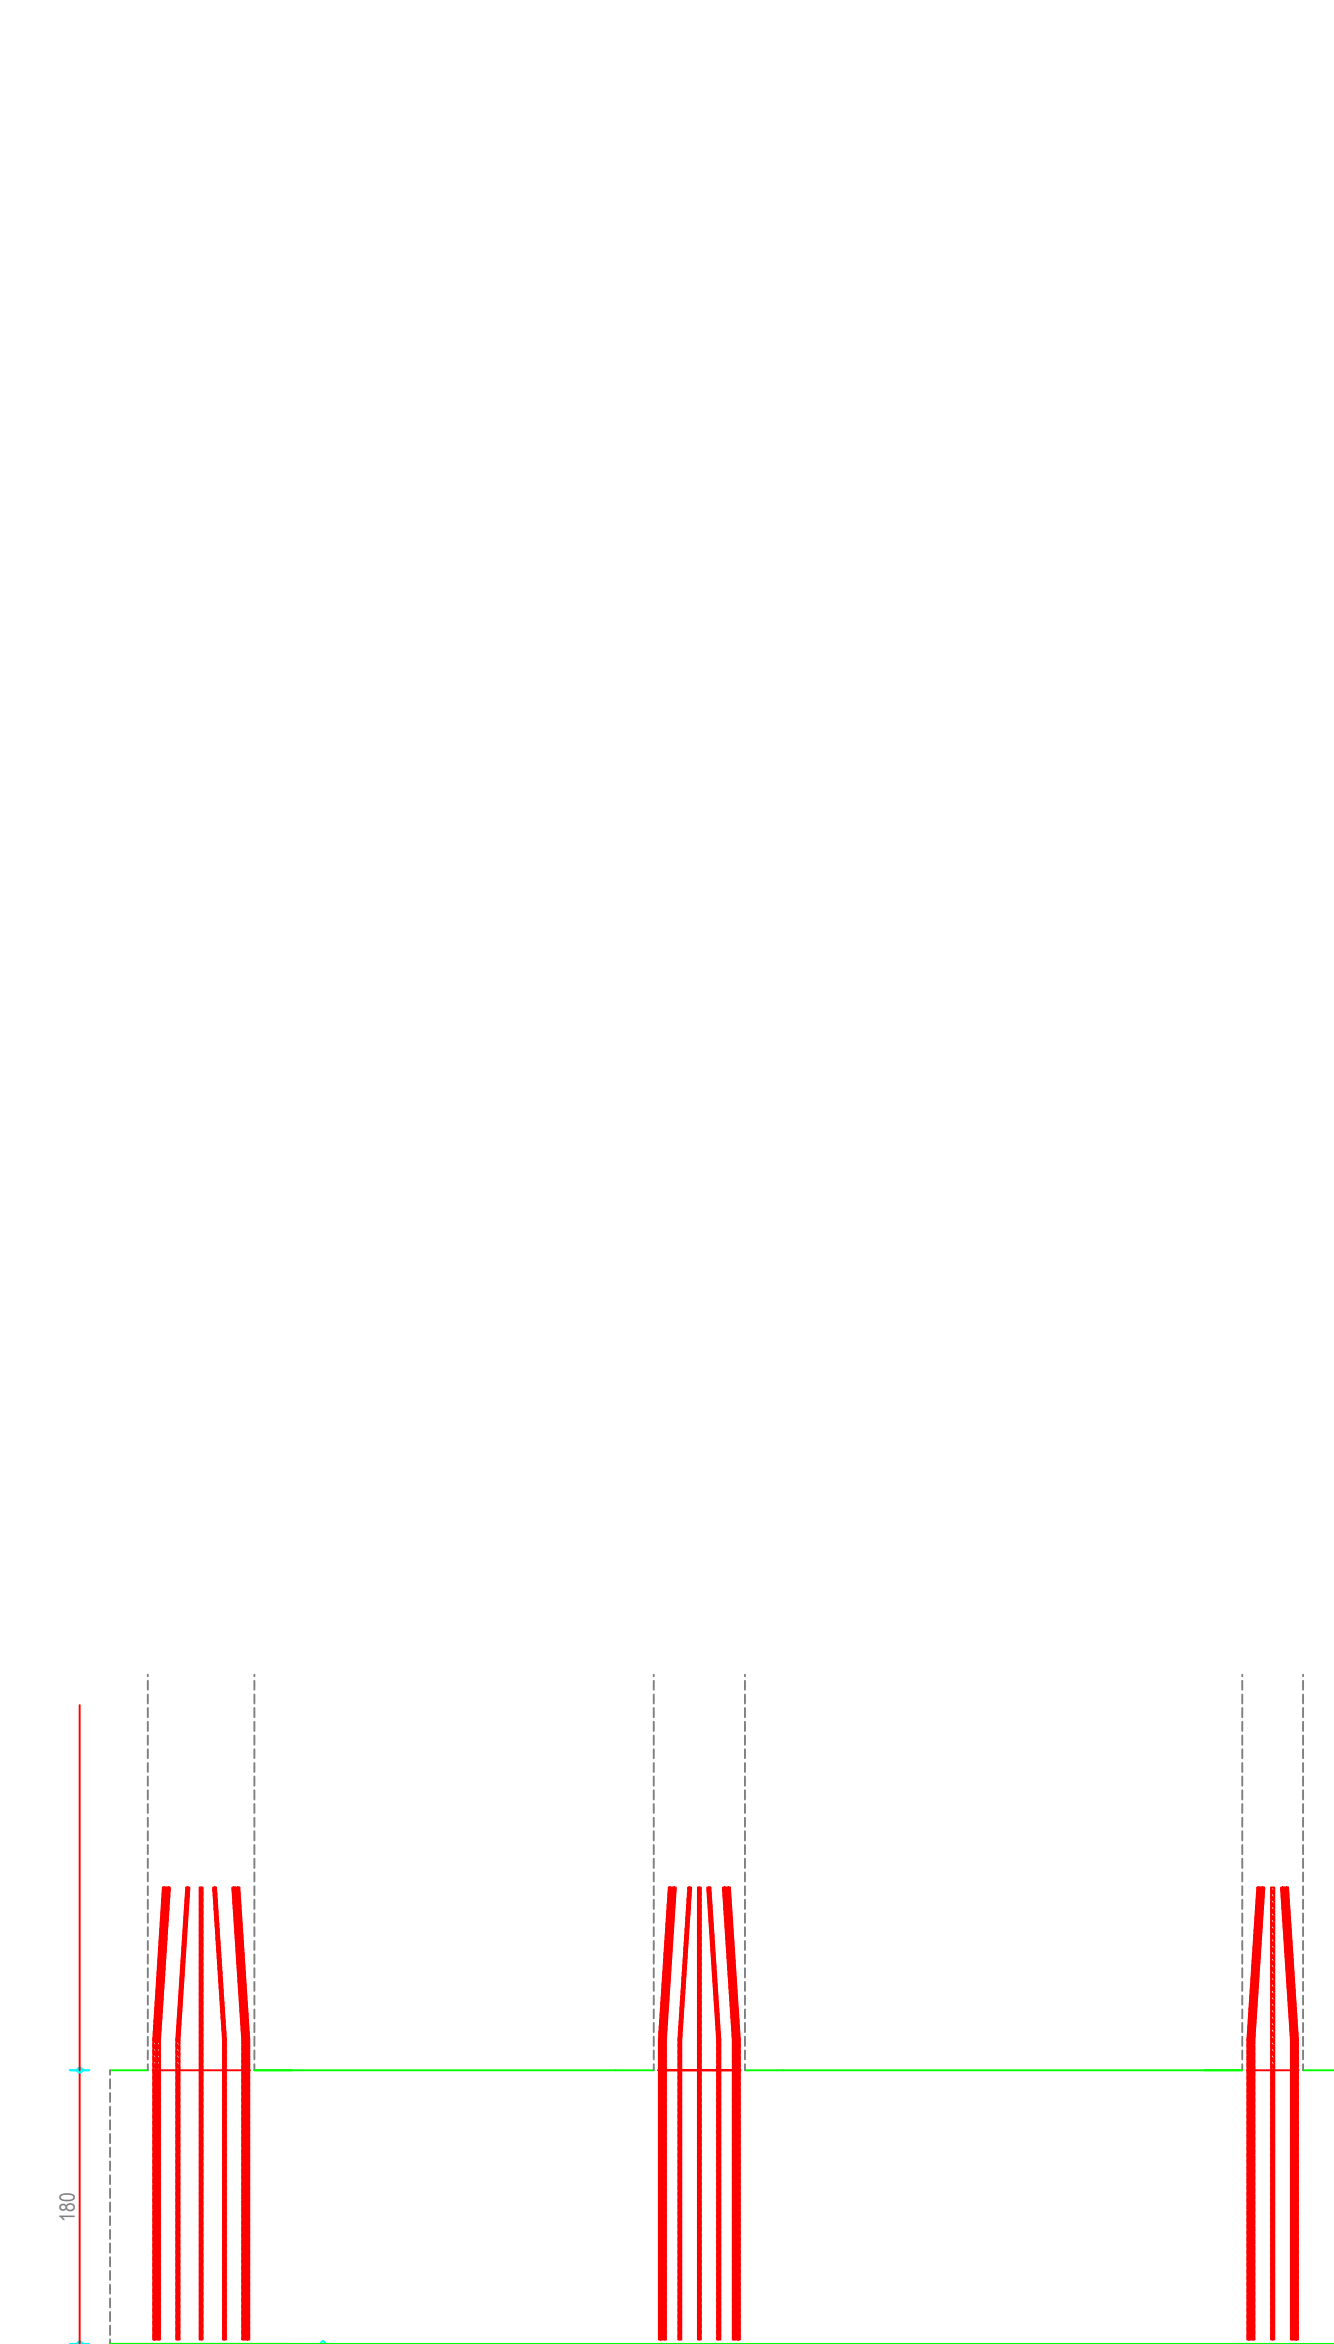


fase 1: Piegare eventualmente i ferri di attesa dei pilastri verso l'interno
a partire da un'altezza di circa 20cm dal getto di calcestruzzo eseguito

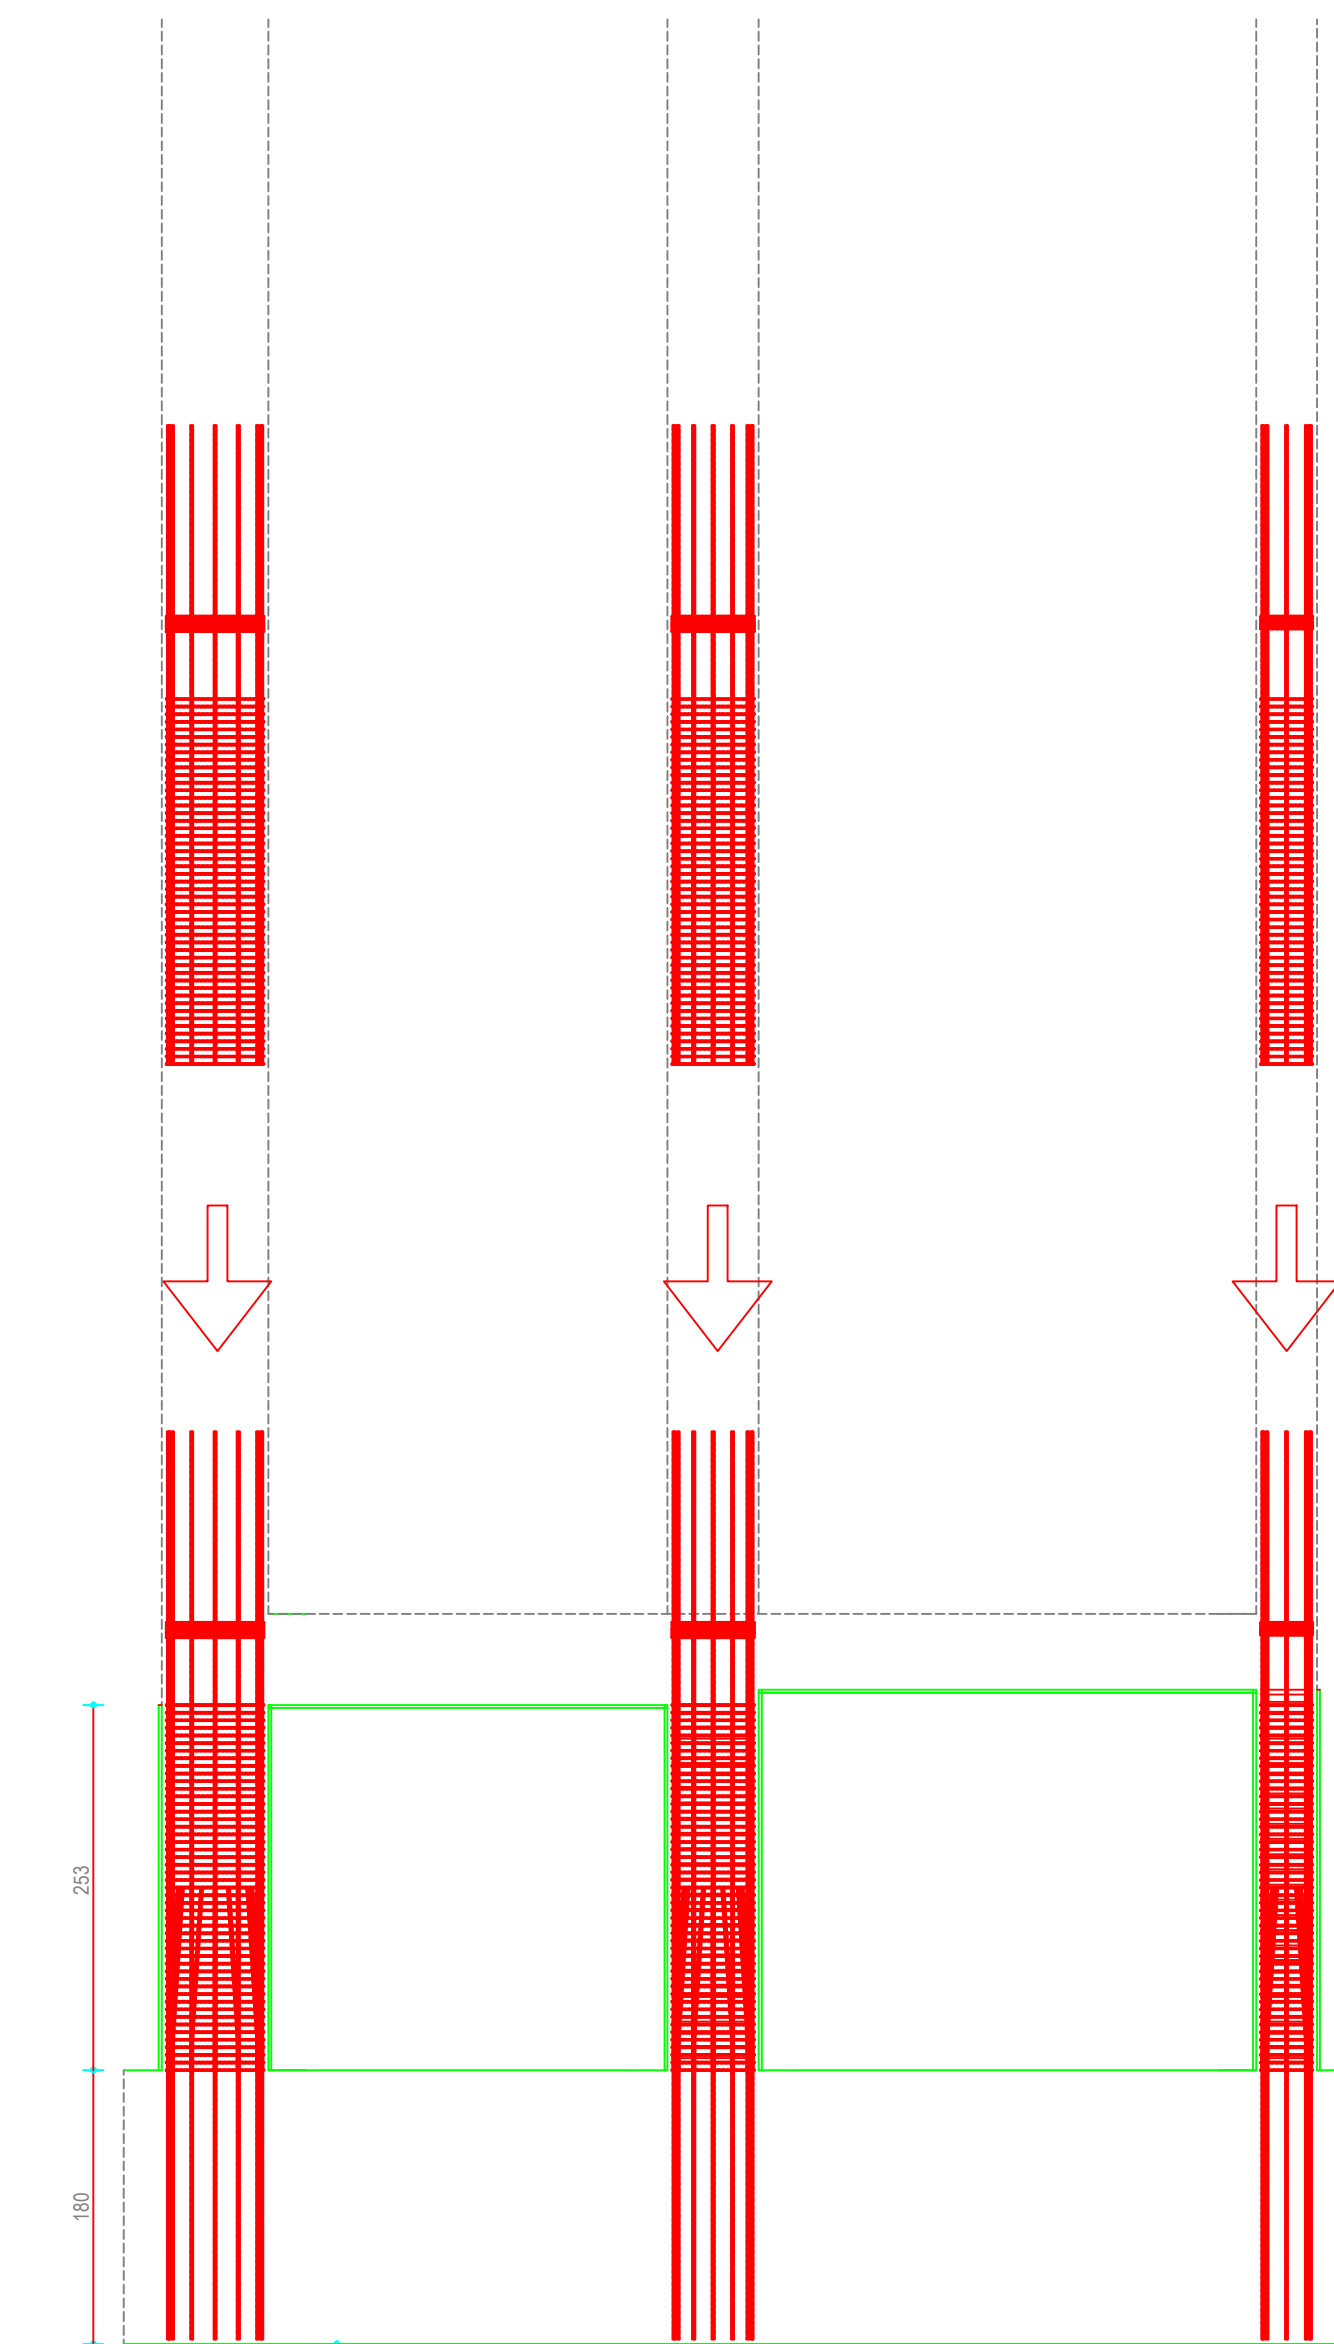


fase 2: Mettere in opera le gabbie dei pilastri preconfezionate con le staffe fino all'intradosso della trave superiore, mentre le staffe nodali devono essere raggruppate nella parte alta del nodo, ma al di sotto della armatura superiore della trave.


Casserare i pilastri solo per l'intera lunghezza libera, non nei nodi.

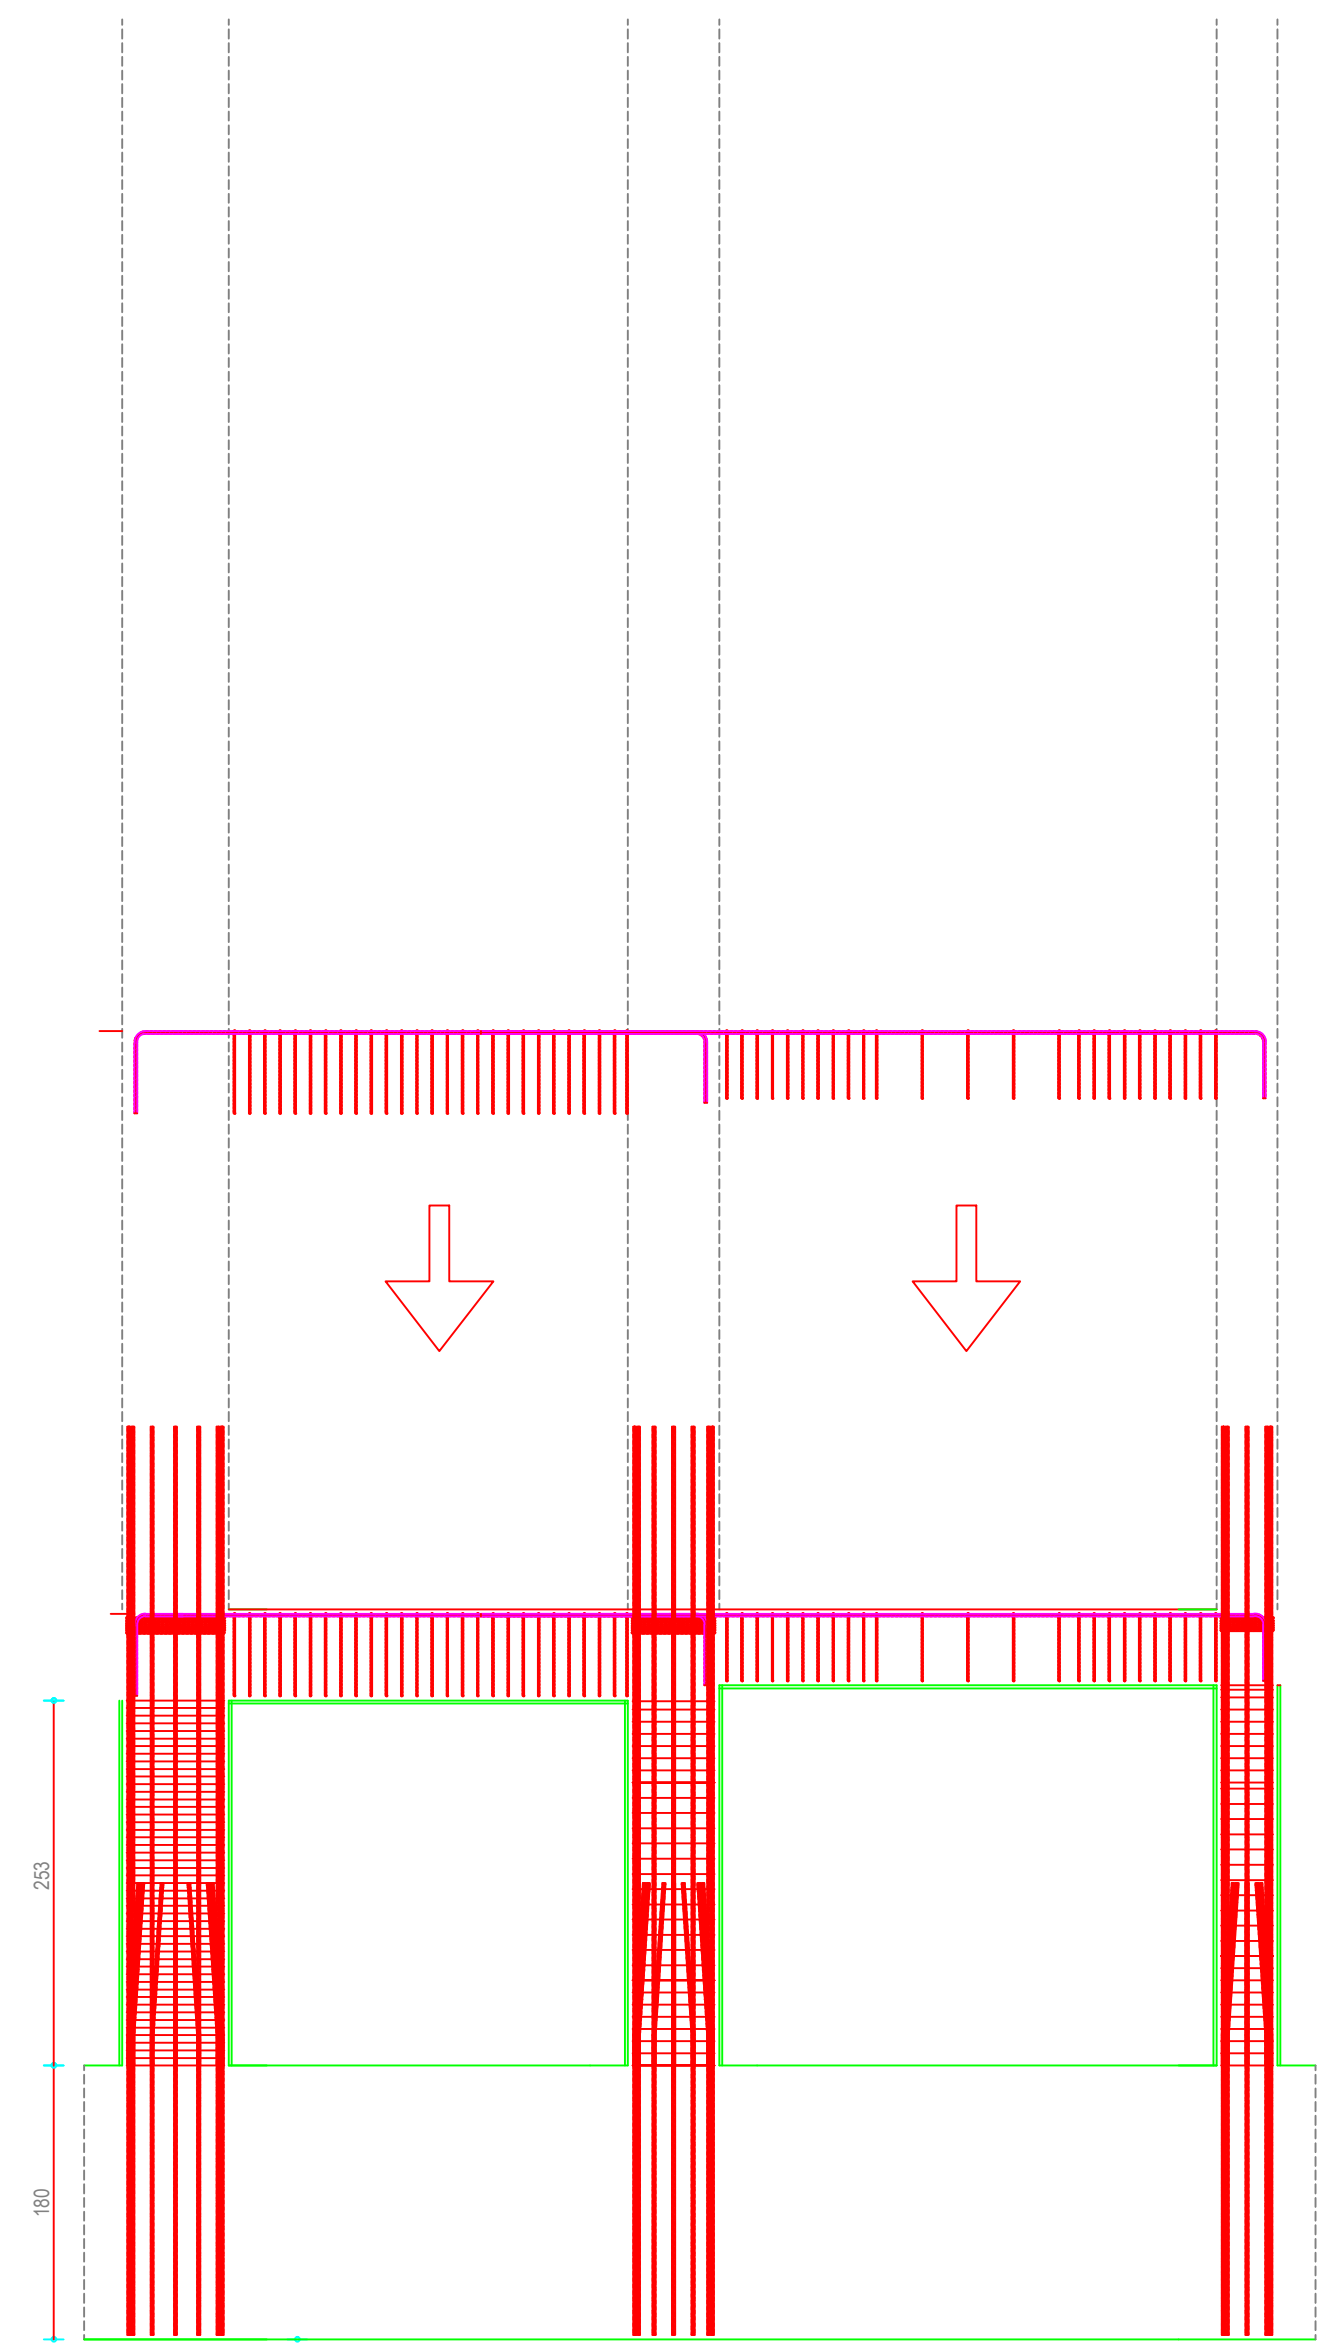


fase 3: dopo aver preconfezionato la gabbia della travata con le staffe e solo l'armatura superiore, si inserisce in opera facendola scendere dall'alto, oppure confezionarla in opera mettendo le staffe e poi le armature.

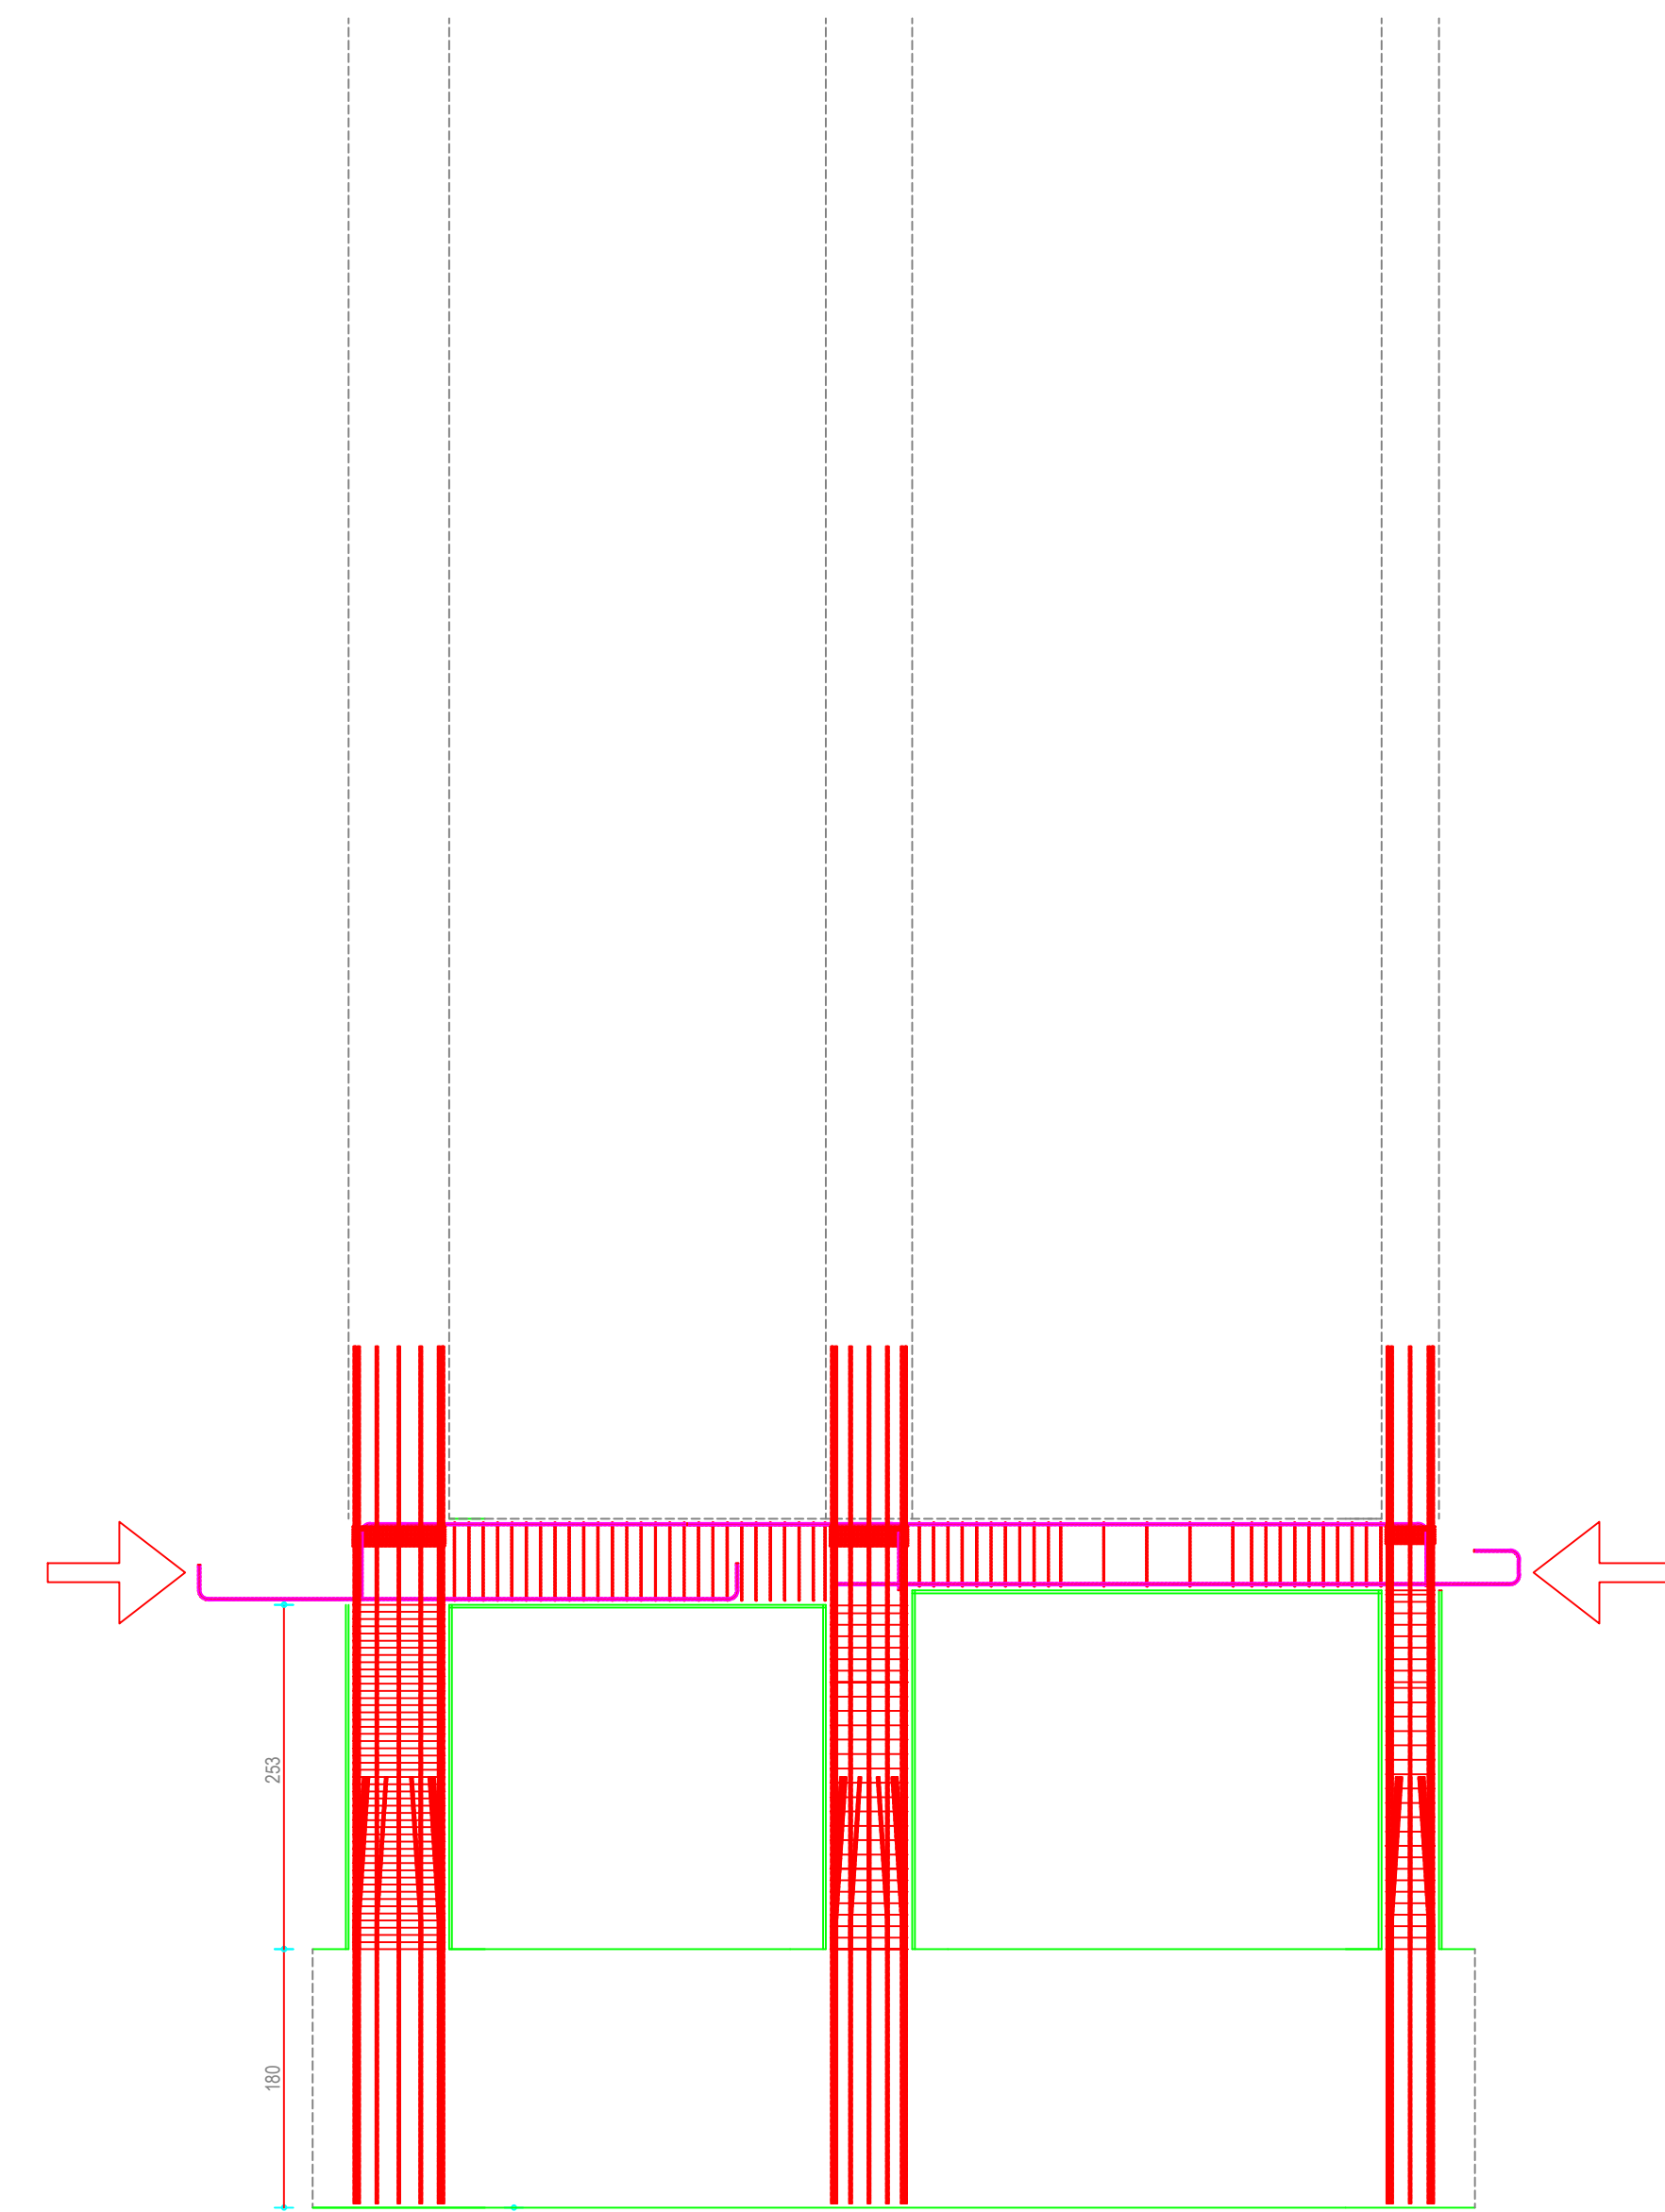


fase 4: inserire dalle estremità delle travi le armature inferiori spingendole fino alla loro posizione.

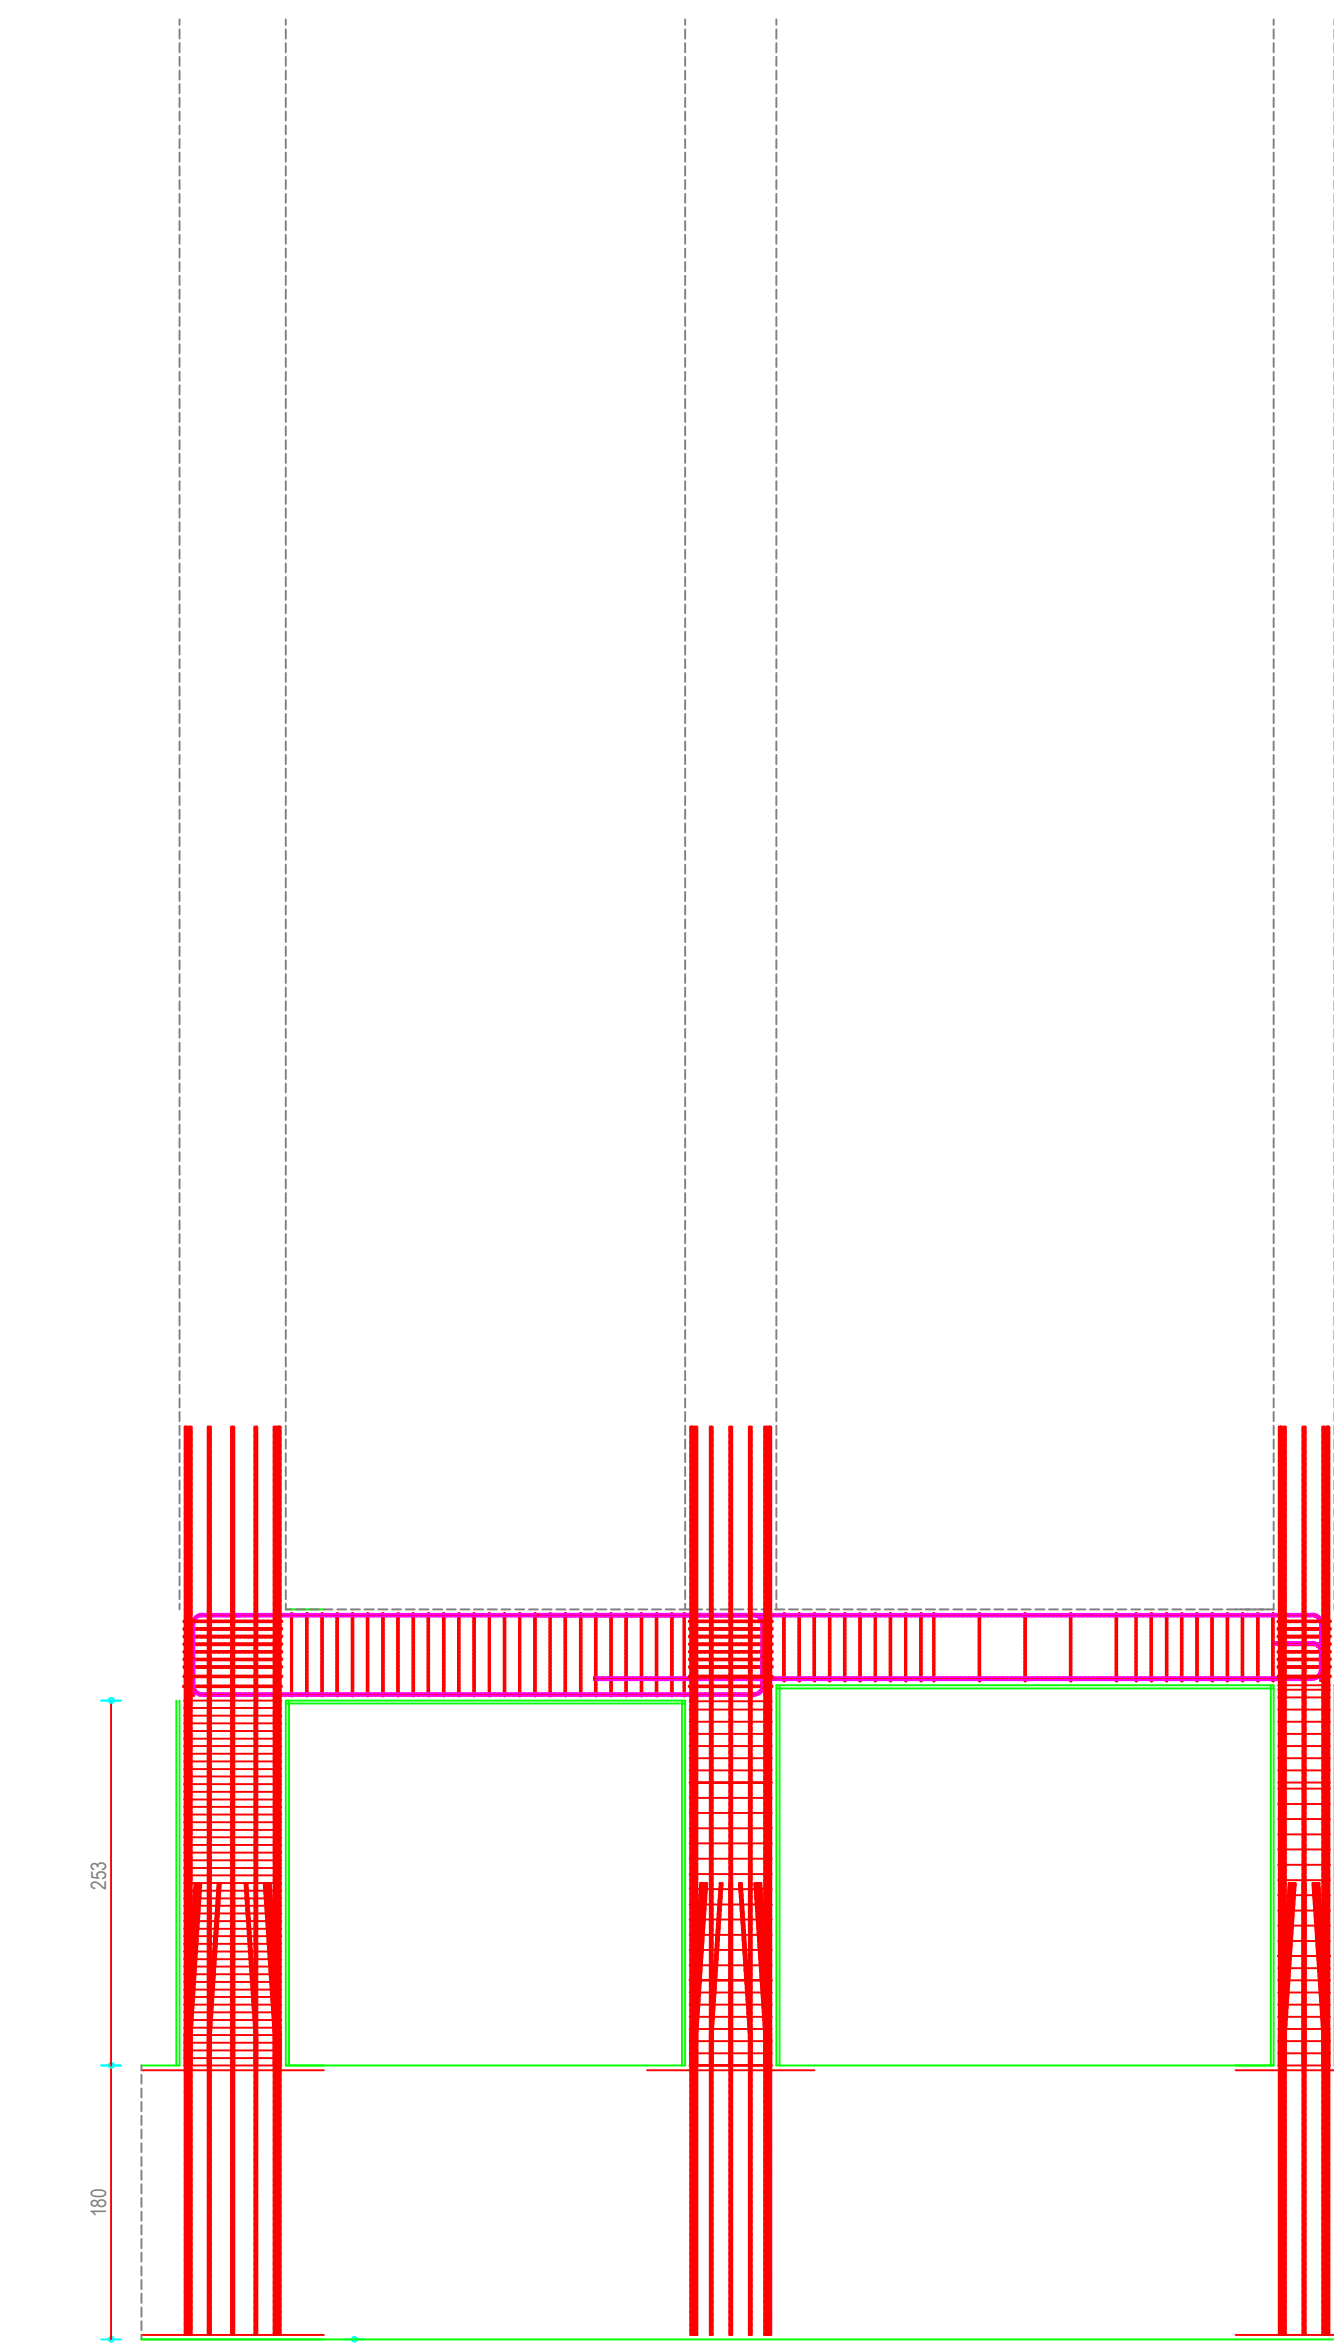

fase 5: sciogliere le staffe del nodo e posizionarle in modo distribuito con il passo come da progetto.

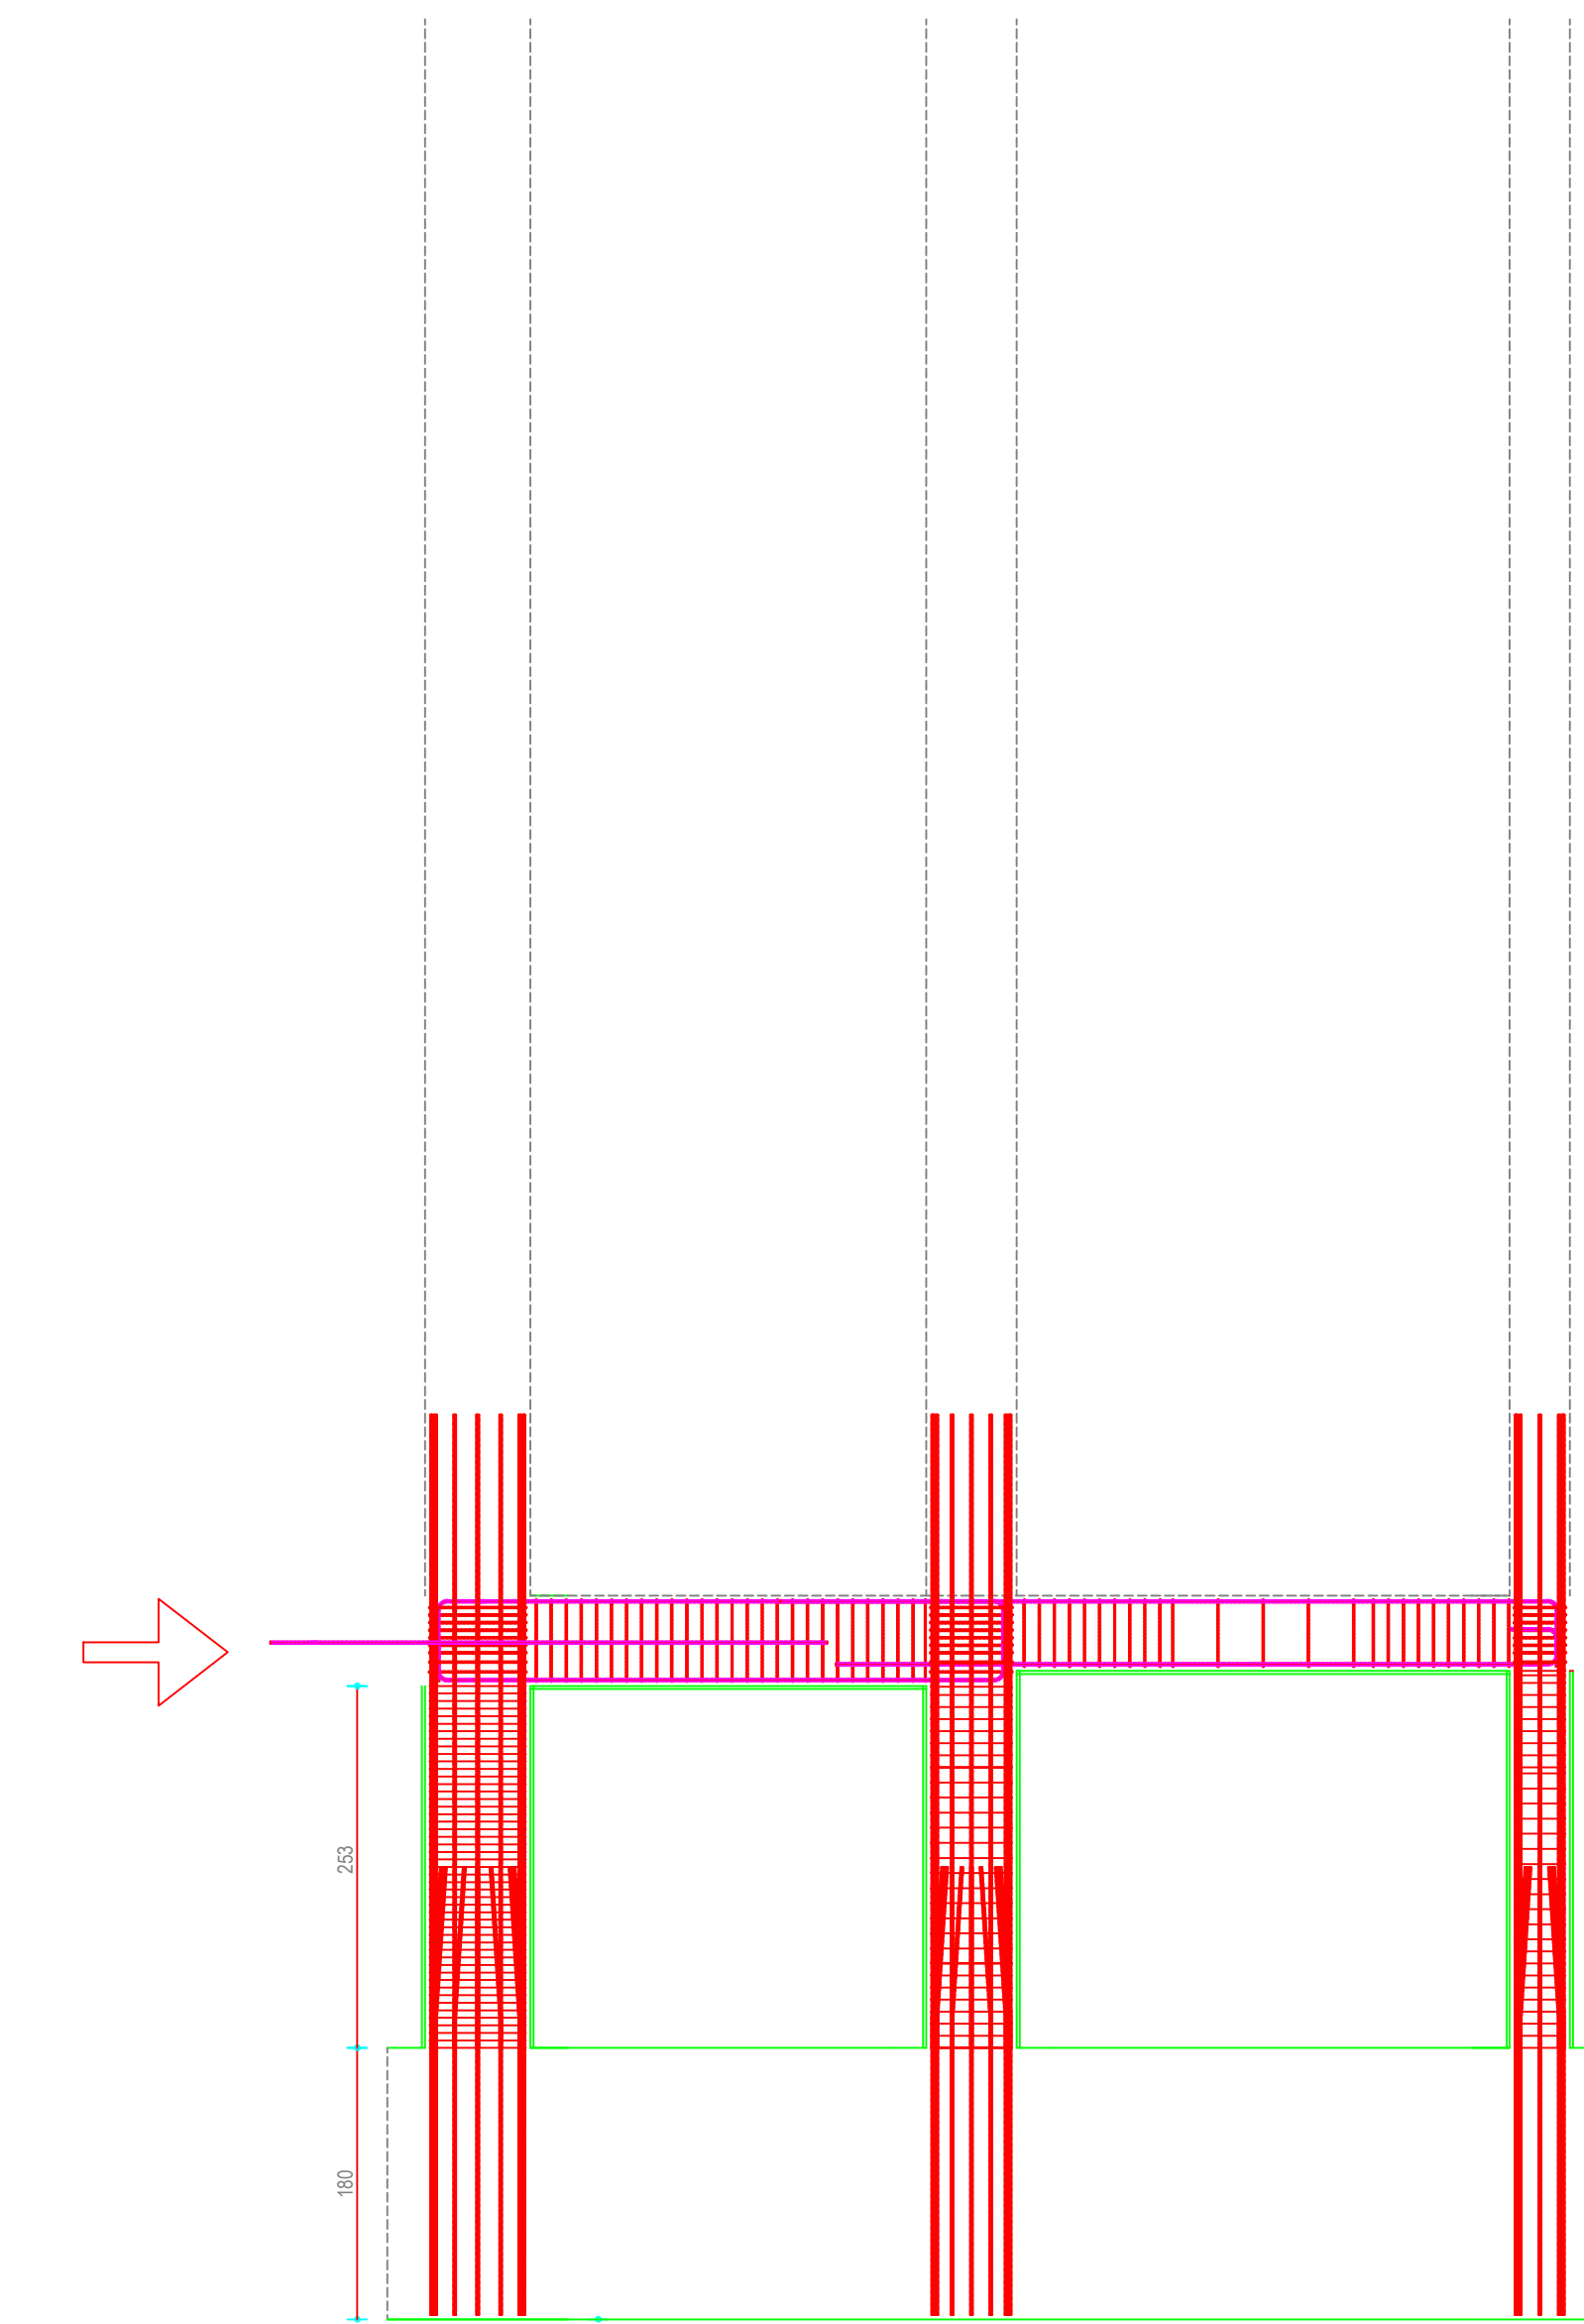

fase 6: inserire le eventuali armature di parete delle travi, facendole passare dalle estremità delle travi.

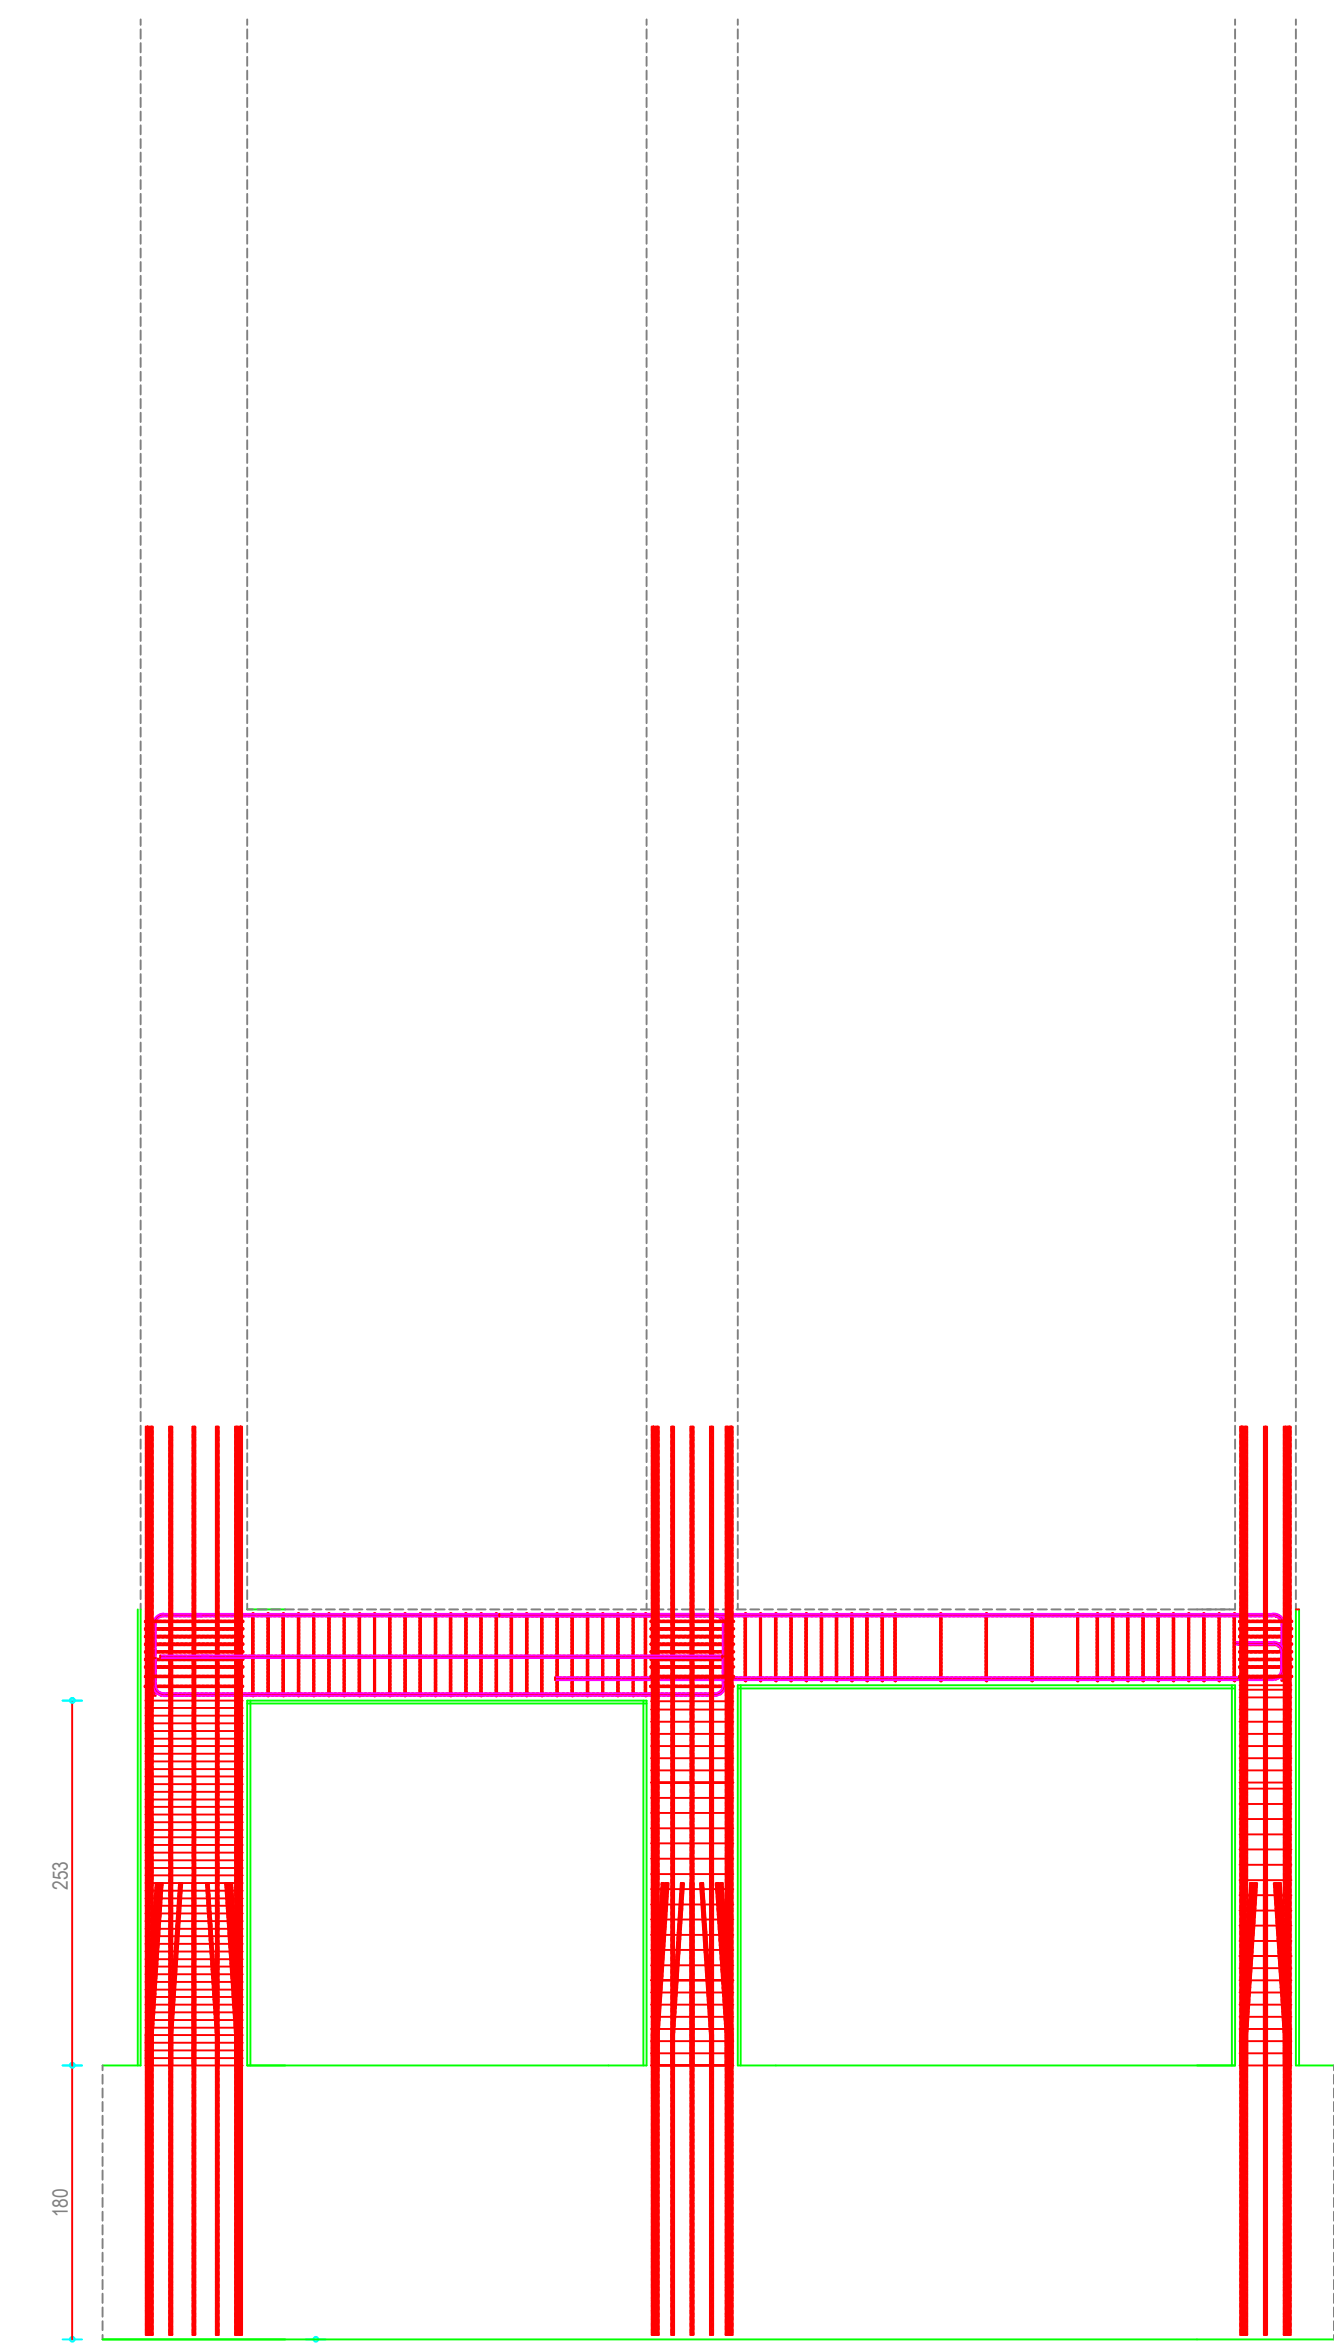

fase 7: Casserare i lati delle travi e dei nodi, quindi eseguire il getto.